



배포일시	2019. 1. 10. (금) 17:00	보도시점	2018. 1. 13. (월) 조간부터 [온라인 매체 1. 12. (일) 12:00부터]
담당과장	소방산업과장 이종인	연락처	044-205-7500
담당	소방위 안영준	연락처	044-205-7512
쪽수/붙임	3쪽 / 있음	대변인실	044-205-7017

소방청, 파열사고 주방자동소화장치에 리콜명령

- 2011년 10월부터 2014년 12월까지 생산된 160,990대 교환 등 -

□ 소방청(청장 정문호)은 지난 6일 작년 파열사고가 발생한 주거용 주방자동소화장치* 제조사인 (주)신우전자에 리콜조치 명령을 내렸다고 밝혔다.

*가스렌지에서 불이 났을 때 자동으로 소화하는 장치(압력에 의해 소화약제를 자동으로 방사)로 가스렌지 상단 후드박스 내에 보통 설치되며, 아파트 및 30층이상 오피스텔에 설치해야할 의무가 있음

○ 리콜대상은 2011년 10월부터 2014년 12월까지 생산되어 현장에 설치된 14개 모델로 총 160,990대이다. 이 결함제품은 신제품으로 무상교환하고 이미 교체한 소비자에게는 환급을 실시해야 한다. 앞으로 동일한 형식승인제품에 대해서는 제조나 판매도 금지된다.

□ 2000년부터 생산된 이 제조사 제품은 전국의 아파트 1,428개 단지에 총 687,977대가 설치되어 있으며 피해사고 접수결과 전국 91개 아파트단지에서 1,988건이 발생한 것으로 집계됐다.

○ 이에 소방청은 2019년 10월 파열사고 현장을 포함하여 전국 54개 아파트단지에 설치된 신우전자 제품 158대를 무작위로 표본수집해 정밀 성능분석*을 실시했다.

* 육안검사, 비파괴검사, 광학분석, 약제분석

- 조사결과, 2011년 10월부터 생산된 제품은 밸브두께가 4.6mm에서 1.25mm로 변경된 것으로 확인되었다. 이에 얇은 두께의 밸브에 용기와 밸브를 결합하는 힘이 가중되고, 소화약제에 포함된 요소 (NH_2CONH_2)가 부식을 유발해서 파열사고가 발생한 것으로 확인됐다.
 - 이에 부식에 영향을 주는 소화약제 성상과 밸브두께 등 정밀시험 분석결과와 전문가 자문 등을 고려해서 파열이나 균열가능성을 반영하여 리콜조치 대상을 결정했다.
 - 아울러, 2019년 10월 24일 한국소비자원은 위해정보 사실조사를 실시하고 ‘파열사고가 발생한 제품과 동일한 구조의 제품 전량에 대해 위해 요인을 제거·방지할 수 있는 조치를 무상실시하고 수리교체비용을 환급 조치’ 토록 권고했다.
 - 그럼에도 불구하고 2019년 11월 4일 신우전자측은 시정권고를 수용할 수 없다는 입장을 통보해 왔다. 이에 따라 소방청은 ‘소비자기본법’ 제50조에 따라 1차 강제시정명령(리콜조치)을 했다고 밝혔다.
 - 이번 리콜명령으로 제조사는 1월 14일까지 리콜계획을 소방청에 제출해야 하며 제조업체가 리콜조치를 거부할 경우 소비자기본법에 따라 형사고발 등 법적조치할 예정이다.
 - 소비자들은 소화용기 겉면에 표시된 형식승인번호와 제조연월을 확인하면 집에 설치된 제품이 리콜대상인지 확인할 수 있다.
 - 다만, 이번 제품의 경우 피해사고 아파트 단지 내 대부분의 가구에 적용되는 점을 감안해 리콜대상 제품 확인과 요청절차에 대해서는
-

제조사로부터 리콜계획을 제출받은 다음 아파트 관리사무소 등을 통해 주민에게 직접 홍보할 계획이다.

	리콜대상 제품
	<p>① (형식승인번호) 자소11-15, 자소11-15-2, 자소11-15-3, 자소11-15-4, 자소11-15-8, 자소11-15-9, 자소11-15-10, 자소11-15-11, 자소11-15-12, 자소11-15-14, 자소11-15-15, 자소11-15-16, 자소11-15-18, 자소11-15-20</p> <p>② (제조연월) 2011.10월부터 2014.12월까지</p>

- 한편, 소방청은 유사사고의 재발방지를 위해 주방자동소화장치 밸브의 내식시험을 강화하고 어느 수준이상의 힘이 가해졌을 때 균열이 발생하는지 여부를 확인하는 시험(응력균열시험)을 도입하는 내용으로 ‘기술기준’ 개정을 추진 중이다.
- 아울러, 소방청은 전문가회의를 거쳐 추가적인 리콜대상이 없는지에 대해서도 면밀히 검토할 예정이다.

□ 설치대수 및 파열사고 현황

- (설치대수) 전국 아파트등 1,428단지 총 687,977대 설치('00.~'19년 생산)
 - '11.~'14년 생산 제품 254개 아파트단지, 146,519대(전체의 약 21%) 설치
- (파열사고) 전국 91개 아파트단지에서 1,988대 파열사고 발생
 - '11.~'14년 생산된 제품설치 85단지 1,973대(전체의 99%)

구분 \ 연도	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07.	'08	'09
설치대수	7,293	10,093	27,050	28,098	40,508	32,773	46,288	39,633	38,942	29,539
사고현황	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구분 \ 연도	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
설치대수	39,540	19,671	30,025	35,546	57,906	40,687	39,684	44,850	43,211	15,498
사고현황	-	107	719	909	238	5	10	-	-	-

□ 표본수집 성능분석 결과(54개 아파트단지, 158대 제품)

- ①얇은 용기밸브 구조에 결합응력이 집중 되고, 소화약제에 포함된 요소가 부식을 유발하여 ②'응력부식균열' 발생 → 파열사고로 이어짐
- ① (얇은 밸브구조) 나사선 끝단 두께를 얇게(4.6mm → 1.25mm)하고, 나사선에 감압홀까지 가공하여 결합응력에 약한구조로 변경 → 이후 파열사고 발생하자 다시 3mm로 강화

구분	밸브두께 4.6mm	밸브두께 1.25mm	밸브두께 3mm
단면 사진			
형식번호	'자소00-00' 등 00개	'자소11-15' 등 16개	'자소18-2' 등 13개
생산시기	'99.8.31.~'11.9.30.	'11.10.1.~'18.3.31.	'18.4.1.이후
파열사고	없음	파열사고 집중(1988대)	없음


- ② (응력부식균열) 표본 성능분석 결과, 7대 제품에서 파열·균열이 발생하였는데, 이 중 6대가 얇은 밸브구조(1.25mm, 형식번호 '자소11-15' 등 16개) 제품에서 발생함.

< 성능분석 결과 >

◆ 전체 158대 제품에 대하여 육안검사, 비파괴검사, 광학분석, 약제분석 등 실시

↳ 얇은 밸브구조(1.25mm) 71개, 그 외 밸브구조(4.6mm, 3mm) 87개


- (육안검사) 파열 2개 (얇은 밸브구조 1, 그 외 1)
- (비파괴검사) 균열 5개 (얇은 밸브구조 5)
- (광학분석) 조임에 의한 잔류응력이 시간이 지남에 따라 응력부식균열 유발

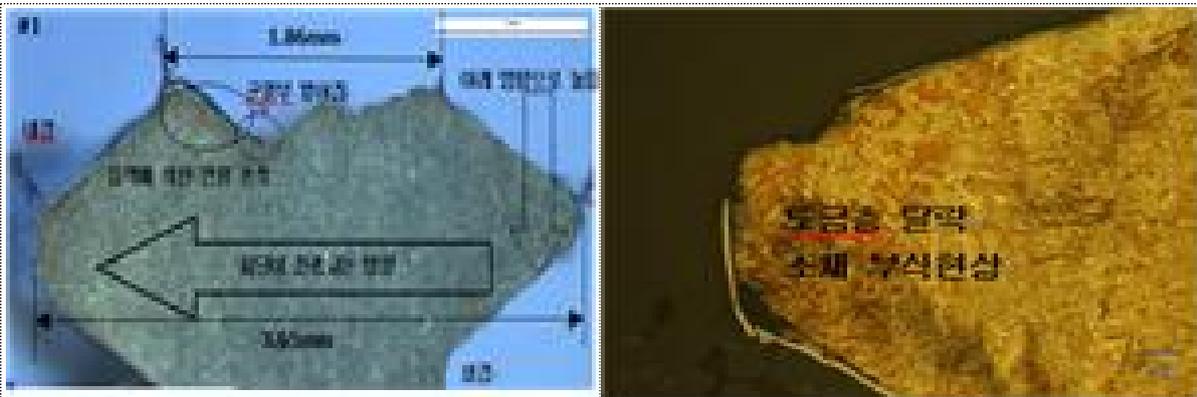

- * 사고부위 절단면 분석결과, 외부표면의 나사선 끝단부위가 응력이 전달되어 아랫 방향으로 파단됨 → 밸브 외부조임에 의한 응력부식균열로 판단
- * 균열은 나사 체결시 응력이 가장 많이 가해지는 단면을 걸쳐서 발생하며, 나사선의 골과 골사이 두께가 가장 얇은 부분에서 파단됨


- (약제분석) 소화약제의 요소(NH₂CONH₂)는 암모늄이온을 형성하여 응력균열부식을 유발
↳ (신우전자 약제성분) H₂O 60%, K₂CO₃ 20%, HOCH₂CH₂OH 10%, **NH₂CONH₂ 5%**, 기타 5%

① Urea 가수분해반응 (Hydrolysis of Urea to Ammonia)

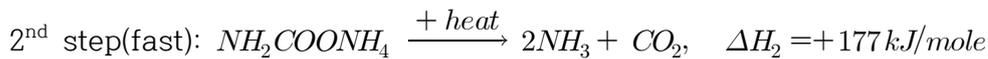

② Urea 가수분해 반응으로 생성된 Ammonia 수용액의 pH


NH₃는 물에 녹아 NH₄⁺, OH⁻가 함유된 염기성 용액을 생성.

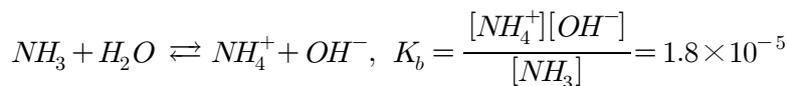

- * 요소는 수분 존재 시 가수분해 되어 암모니아 기체를 생성하며,
- * 암모니아는 물에 용해되어 염기성인 암모늄이온을 형성함.
- * 암모늄이온은 황동과 접촉하여 응력부식균열(Stress Corrosion Cracking, SCC) 유발함.

붙임 2**리콜명령 대상 형식승인 번호 및 수량**

연 번	형식번호	생산량
1	자소11-15	16,022
2	자소11-15-2	4,550
3	자소11-15-3	23,294
4	자소11-15-4	27,862
5	자소11-15-8	1,000
6	자소11-15-9	2,356
7	자소11-15-10	550
8	자소11-15-11	2,597
9	자소11-15-12	36,388
10	자소11-15-14	9,097
11	자소11-15-15	1,000
12	자소11-15-16	3,656
13	자소11-15-18	28,077
14	자소11-15-20	4,541
합 계		160,990

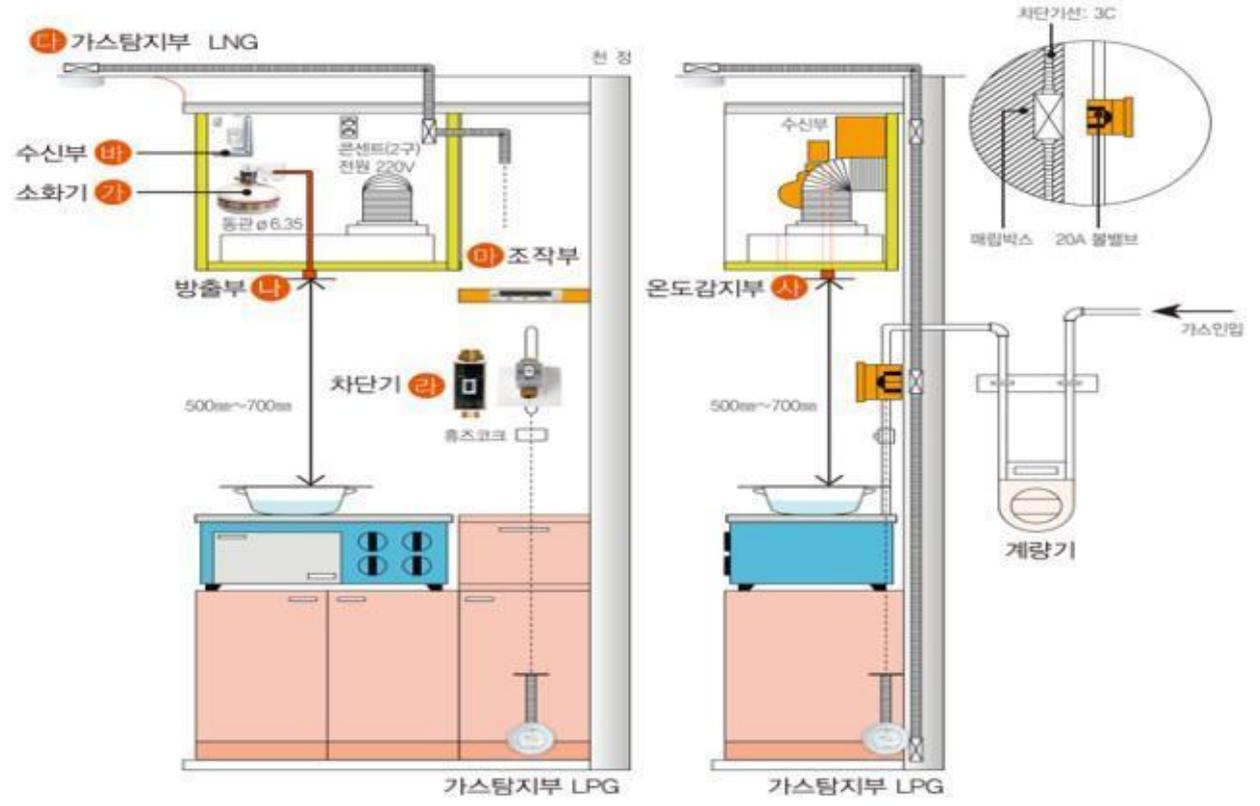

가스탐지부(㉑)에 의해 가연성가스 누출을 감지하거나, 온도감지부(㉒)에 의해 화재를 감지하여 경보를 발하고 가스누출 차단 및 화재를 진압하는 장치

1. 사고현장



① 밸브 뭉치가 용기로부터 이탈, ② 약제가 분출되면서 상부로 튕 흔적

2. 사고제품

<p>용기 사진</p>		<p>(용기 상부) - 밸브 연결부가 끊어져 있으며, 단면부의 상당부분에 부식흔이 있음</p>
<p>밸브 사진</p>		<p>(용기 상부) - 밸브 연결부가 끊어져 있으며, 단면부의 상당부분에 부식흔이 있음</p>
<p>파열부 상세사진</p>		<p>- 파열된 부분 이외에는 부식흔적 없음</p>