

 국토교통부		보 도 자 료		
		배포일시	2020. 9. 1.(화) 총 16매(본문 4매)	
담당 부서	자동차정책과	담 당 자	• 과장 윤진환, 사무관 박균성, 사무관 심형석, 주무관 최자영, 주무관 황우관 (☎ (044) 201-3835, 3843, 4996, 4999, 3844)	
보 도 일 시		2020년 9월 2일(수) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 9.2.(수) 06:00 이후 보도 가능		

벤츠, 기아, 현대, 혼다, 아우디 등 결함시정(리콜) 실시 **[총 8개사 83,555대]**

- 국토교통부(장관 김현미)는 메르세데스-벤츠코리아(주), 기아자동차(주), 현대자동차(주), 혼다코리아(주), 아우디폭스바겐코리아(주), 비엠더블유코리아(주), 화창상사(주), (주)바이크코리아에서 수입 또는 제작·판매한 총 36개 차종 83,555대에서 제작결함이 발견되어 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 메르세데스-벤츠코리아(주)에서 수입, 판매한 ①E 220 d 등 10개 차종 43,757대는 전기 버스바*에 빗물 등이 유입될 경우 전원 공급라인과 접지선에 부식 및 합선으로 인한 화재 발생 가능성, ②C 200 등 4개 차종 40대는 터보차저 오일호스의 장착 불량으로 오일이 누유될 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
- * 전기적인 연결을 가능하게 만들어 주는 막대형 전도체로 전장 부품(스타터, 발전기, 예열장치, 냉각수 펌프 등)간 전류 통로역할을 함
- 해당 차량은 8월 28일부터 메르세데스-벤츠코리아(주) 공식 서비스 센터에서 무상으로 수리(점검 후 추가부품 설치 등)를 진행하고 있다.
- 둘째, 기아자동차(주)에서 제작, 판매한 ①K5(DL3) 등 2개 차종 23,522대와 현대자동차(주)에서 제작, 판매한 ②싼타페(TM PE) 2,099대는 자동차 안정성제어장치(ESC) 소프트웨어 오류로 원격 스마트 주차 보조장치

(RSPA)* 작동 시 제동이 되지 않아 사고가 발생할 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

* 운전자가 하차 상태에서 원격으로 주차/출차를 할 수 있게 해주는 주차 편의 시스템

- 해당 차량은 **9월 4일부터** 기아자동차(주), 현대자동차(주) 직영서비스센터 및 블루핸즈에서 각각 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.

□ 셋째, 혼다코리아(주)에서 수입, 판매한 ①**ODYSSEY 2,424대**는 슬라이딩 도어 걸쇠장치 내 부품(케이블)의 방수처리 불량으로 겨울철 등 기온이 낮은 경우 케이블이 동결되어 주행 중 슬라이딩 도어가 열릴 가능성, ②**1,755대**는 후방카메라 케이스에 금(크랙)이 발생하여 그 틈으로 물이 침투되고, 이로 인해 카메라 영상이 화면에 표시되지 않을 가능성이 확인되었고,

- ③**ODYSSEY 등 2개 차종 3,767대**는 계기판의 통신 네트워크 불량으로 계기판에 차량 속도가 표시되지 않을 가능성, ④**3,098대**는 차량용 디스플레이 제어 소프트웨어 오류로 후방카메라 영상이 화면에 표시되지 않을 가능성 등이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 후방카메라 영상 미 표시, 계기판 속도 미 표시 등은 안전기준 위반사항으로 우선 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다

- 해당 차량은 **9월 18일부터** 혼다코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선품 교체 등)를 받을 수 있다.

□ 넷째, 아우디폭스바겐코리아(주)에서 수입, 판매한 **A8 4.0 TFSI LWB qu** 등 **7개 차종 981대**는 엔진룸 밀봉을 위해 장착된 고무재(seal)가 엔진룸 열에 의해 변형(고정력 약화)이 되고, 이로 인해 해당 부품이 제 위치에서 이탈되어 엔진룸 내 부품을 파손시킬 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 해당 차량은 9월 15일부터 아우디폭스바겐코리아(주) 공식 서비스 센터에서 무상으로 수리(고정판 설치)를 받을 수 있다.
- 다섯째, 비엠더블유코리아(주)에서 수입, 판매한 ①G310R 등 4개 이륜 차종 1,405대는 브레이크 캘리퍼 내구성 부족으로 브레이크가 제대로 작동되지 않을 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 9월 15일부터 비엠더블유코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
 - ②G400GT 등 2개 이륜 차종 574대는 가속케이블 내 배수 불량으로 겨울철 등 기온이 낮은 경우 케이블이 동결되어 가속이 되지 않을 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 8월 25일부터 비엠더블유코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 진행하고 있다.
- 여섯째, 화창상사(주)에서 수입, 판매한 인디언 SCOUT 등 3개 이륜 차종 119대는 브레이크액 주입 과정에서 브레이크 호스 내부로 공기가 유입되어 평상시와 같이 브레이크 페달을 밟더라도 제동거리가 길어져 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 9월 4일부터 화창상사(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(공기 빼기 작업)를 진행하고 있다.
- 마지막으로, (주)바이크코리아에서 수입, 판매(판매이전 포함)한 Tiger 900 GT Pro 등 3개 이륜 차종 14대는 후부반사기의 고정 불량으로 해당 부품이 이탈되고, 이로 인해 야간 주행 시 뒤따라오는 차량 운전자가 해당 차량을 제대로 식별하지 못해 사고가 발생할 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 해당 차량은 9월 10일부터 (주)바이크코리아 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

- 이번 결함시정과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

- 기타 궁금한 사항은 메르세데스-벤츠코리아(주)(☎ 080-001-1886), 기아자동차(주)(☎ 080-200-2000), 현대자동차(주)(☎ 080-600-6000), 혼다코리아(주)(☎ 080-360-0505), 아우디폭스바겐코리아(주)(☎ 080-767-2834), 비엠더블유코리아(주)(☎ 080-269-5005), 화창상사(주)(☎ 02-2279-0170), (주)바이크코리아(☎ 02-479-1902)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 누리집(홈페이지)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 상시적으로 해당차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 박균성 사무관(☎ 044-201-3843), 심형석 사무관(☎ 044-201-4996)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제 작 사	차명(형 식)	결 합장치	제 작일자	대 상대수	
메르세데스-벤츠 코리아(주)	E 220 d	전기 버스바	'15.12.23.~'19.07.22.	20,263	
	E 220 d 4MATIC		'16.09.21.~'19.07.19.	11,201	
	E 300 d		'18.05.03.~'18.06.05.	2	
	E 400 d 4MATIC		'18.05.02.	1	
	E 350 d		'15.12.22.~'17.08.23.	761	
	E 220 d Wagon		'16.02.29.	1	
	E 220 d Coupe		'16.11.09.~'19.09.10.	2,738	
	E 220 d Cabriolet		'17.04.12.~'19.09.10.	1,884	
	CLS 300 d Coupe		'18.02.20.~'19.09.10.	1,778	
	CLS 400 d 4MATIC		'17.11.13.~'19.07.31.	5,128	
	E 350 4MATIC	터보차저 오일호스 장착부	'19.04.25.~'20.03.16.	21	
	C 200		'19.06.13.	1	
	GLC 300 4MATIC Coupe		'19.11.14.~'20.01.17.	6	
	GLC 300 4MATIC		'19.10.09.~'20.01.15.	12	
	소 계				43,797
	기아자동차(주)	K5(DL3)	ESC 소프트웨어	'19.11.18.~'20.07.29.	13,317
쏘렌 토(MQ4)		'20.02.26.~'20.07.16.		10,205	
소 계				23,522	
현대자동차(주)	싼타페(TM PE)	ESC 소프트웨어	'20.05.18.~'20.08.21.	2,099	
	소 계				2,099
혼다코리아(주)	ODYSSEY	슬라이딩 도어 걸쇠장치 내 케이블	'17.06.19.~'19.10.15.	2,424	
	ODYSSEY	후방 카메라 케이스	'18.04.24.~'19.10.15.	1,755	
	ODYSSEY	계기판 통신 네트워크	'17.06.19.~'19.10.15.	2,424	
	PILOT		'18.05.23.~'19.04.17.	1,343	
	ODYSSEY	차량용 디스플레이 제어 소프트웨어	'18.04.24.~'19.10.15.	1,755	
	PILOT		'18.05.23.~'19.04.17.	1,343	
	소 계				11,044

제 작 사	차 명 (형 식)	결 합 장 치	제 작 일 자	대 상 대 수
아우디폭스바겐 코리아(주)	A8 4.0 TFSI LWB qu.	엔진룸 밀봉 고무재(seal)	'12.07.17.~'14.03.13.	396
	A8 60 TFSI LWB qu.		'14.03.13.~'15.05.20.	240
	A8 65 TFSI LWB qu.		'15.07.01.~'15.10.22.	36
	A8 65 TFSI qu.		'15.07.13.~'16.04.08.	10
	S8 4.0 TFSI qu.		'12.06.30.~'14.02.12.	157
	S8 Plus TFSI qu.		'16.01.29.~'16.04.05.	22
	S8 TFSI qu.		'14.04.17.~'15.09.23.	120
	소 계			981
비엠더블유 코리아(주)	G310R	브레이크 캘리퍼	'17.02.18.~'19.11.19.	598
	G310GS		'17.09.12.~'18.07.17.	363
	C400GT		'18.10.05.~'19.09.17.	313
	C400X		'18.07.25.~'19.06.14.	131
	C400GT	가속 케이블	'18.10.05.~'20.05.27.	443
	C400X		'18.07.25.~'19.06.14.	131
	소 계			1,979
화창상사(주)	SCOUT	브레이크	'18.11.26.~'19.07.16.	27
	SCOUT SIXTY		'18.12.05.~'19.03.29.	3
	SCOUT BOBBER		'18.11.26.~'19.07.11.	89
	소 계			119
(주)바이크코리아	Tiger 900 GT Pro	후부반사기	'20.01.12.~'20.02.24.	10 (미 판매 2)
	Tiger 900 Rally		'20.02.01.	1
	Tiger 900 GT(LRH)		'20.01.21.	(미 판매 1)
	소 계			14
총 계				83,555

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지


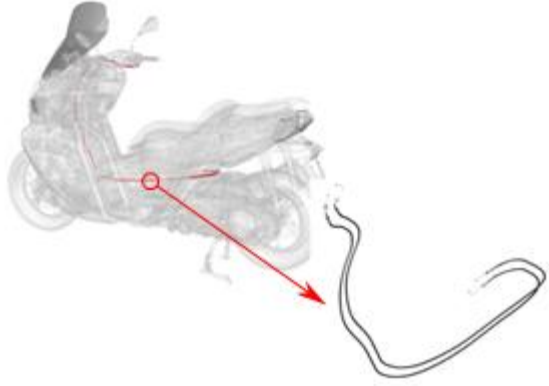
메르세데스-벤츠코리아(주)	
	
E 220 d	전기 버스바
	
E 350 4MATIC	터보차저 오일호스 장착부
현대 · 기아자동차(주)	
	
K5	ESC 소프트웨어

혼다코리아(주)	
	
ODYSSEY	슬라이딩 도어 걸쇠장치 내 케이블
	
ODYSSEY	후방 카메라 케이스
	
ODYSSEY	계기판 통신 네트워크

	
<p>ODYSSEY</p>	<p>차량용 디스플레이 제어 소프트웨어</p>

아우디 폭스바겐 코리아(주)	
	
<p>A8 4.0 TFSI LWB qu.</p>	<p>엔진룸 밀봉 고무재(seal)</p>

비엠더블유 코리아(주)	
	
<p>G310R</p>	<p>브레이크 캘리퍼</p>

	
C400GT	가속 케이블

화창상사(주)	
	
SCOUT	브레이크

(주)바이크코리아	
	
Tiger 900 GT Pro	후부반사기

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음