

 국토교통부	<h1>보 도 자 료</h1>		 대한민국 대전환 한국판뉴딜
속도를 줄이면 사람이 보입니다	배포일시	2021. 6. 24.(목) / 총 11매(본문4, 참고7)	
담당 부서	자동차정책과	담당자	• 과장 김정희, 사무관 박균성, 심형석 주무관 최자영, 황우관 (☎ (044) 201-3835, 3843, 4999, 4996, 3844)
보 도 일 시		2021년 6월 25일(금) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 6. 25.(금) 06:00 이후 보도 가능	

아우디 볼보 벤츠 포드 테슬라 포르쉐 랜드로버, 스즈키 결함시정(리콜) 실시[총 8개사 24,942대]

- 국토교통부(장관 노형욱)는 아우디폭스바겐코리아(주), (주)볼보자동차코리아, 메르세데스-벤츠코리아(주), 포드세일즈서비스코리아(유), 테슬라코리아(유), 포르쉐코리아(주), (주)재규어랜드로버코리아, (주)스즈키씨엠씨에서 수입·판매한 총 75개 차종 24,942대에서 제작결함이 발견되어 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 아우디폭스바겐코리아(주)에서 수입, 판매한 A6 45 TFSI Premium 등 46개 차종 9,759대(판매이전 포함)는 뒤 차축 현가장치 내 부품(트레일링 암) 고정 너트의 강성 부족으로 너트가 파손되고, 이로 인해 차체 안정성이 상실될 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 6월 25일부터 아우디폭스바겐코리아(주) 공식 서비스 센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 둘째, (주)볼보자동차코리아에서 수입, 판매한 S60 등 7개 차종 7,208대는 연료공급제어장치 퓨즈의 용량 부족으로 이상 전류에 의해 퓨즈가 끊어지고, 이로 인해 연료공급이 되지 않아 시동이 꺼질 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 해당 차량은 7월 2일부터 (주)볼보자동차코리아 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 셋째, **메르세데스-벤츠코리아(주)**에서 수입, 판매한 ①C 200 2,537대는 엔진제어장치(ECU) 소프트웨어 오류로 장시간 공회전 시 발전기 내 부품(다이오드)이 과열되어 화재가 발생할 가능성이 확인되었고,
 - ②GLA 200 d 등 12개 차종 760대는 조향핸들 축(스티어링 샤프트) 내 베어링과 장착 구멍 간 유격으로 베어링이 이탈되고, 이로 인해 조향이 제대로 되지 않아 사고가 발생할 가능성이 확인되어 시정 조치(리콜)에 들어간다.
 - C 200는 6월 25일부터, GLA 200 d 등 12개 차종은 6월 18일부터 메르세데스-벤츠코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트, 점검 후 부품 교체)를 진행하고 있다.
- 넷째, **포드세일즈서비스코리아(유)**에서 수입, 판매한 Aviator 2,098대는 이미지처리모듈*에서 실내 화면으로 전달되는 신호의 오류로 후진 시 후방 상황이 화면에 제대로 나타나지 않을 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - * 후방카메라로부터 영상을 수신하고 실내 화면으로 전송하는 모듈
 - 이는 안전기준 위반사항으로 우선 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.
 - 해당 차량은 6월 15일부터 포드세일즈서비스코리아(유) 공식 서비스 센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 진행하고 있다.
- 다섯째, **테슬라코리아(유)**에서 수입, 판매한 Model3 516대는 브레이크 캘리퍼* 고정장치의 조립 불량으로 캘리퍼가 이탈되고, 이로 인해 제동이 제대로 되지 않을 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - * 디스크 브레이크 양면에 패드를 눌러 제동력을 발생시키는 부품

- 해당 차량은 6월 21일부터 테슬라코리아(유) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 볼트 재조립)를 진행하고 있다.
- 여섯째, 포르쉐코리아(주)에서 수입, 판매한 **카이엔 쿠페 등 2개 차종 424대**(판매이전 포함)는 뒤 차축 현가장치 내 부품(트레일링 암) 고정 너트의 강성 부족으로 너트가 파손되고, 이로 인해 차체 안정성이 상실될 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 6월 23일부터 포르쉐코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 진행하고 있다.
- 일곱째, (주)재규어랜드로버코리아에서 수입, 판매한 **레인지로버 스포츠 3.0D 등 3개 차종 320대**는 후방 스포일러의 고정 불량으로 차체로부터 이탈되어 뒤 따라오는 차량의 안전에 지장을 줄 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 6월 18일부터 (주)재규어랜드로버코리아 공식서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 수리 또는 교체)를 받을 수 있다.
- 마지막으로, (주)스즈키씨엠씨에서 수입하여 판매한 **버그만 125 등 2개 이륜 차종 1,320대**는 계기판의 회로 기판 불량으로 속도계 등이 작동되지 않을 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 7월 1일부터 (주)스즈키씨엠씨 대리점 또는 협력점에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 이번 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을

시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

- 기타 궁금한 사항은 아우디폭스바겐코리아(주)(☎ (아우디)080-767-283, (폭스바겐)080-767-0089), (주)볼보자동차코리아(☎ 1588-1777), 메르세데스-벤츠코리아(주)(☎ 080-001-1886), 포드세일즈서비스코리아(유)(☎ 1600-6003), 테슬라코리아(유)(☎ 080-617-1399), 포르쉐코리아(주)(☎ 080-8100-911), (주)재규어랜드로버코리아(☎ 080-337-9696), (주)스즈키씨엠씨(☎ 031-767-3355)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr, 연락처 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 누리집(홈페이지)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 언제든지 해당차량의 리콜대상 여부와 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 박균성 사무관(☎ 044-201-3843), 심형석 사무관(☎ 044-201-4996)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

참고 1

리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
아우디폭스바겐 코리아(주)	A4 35 TDI	뒤 차축 현가장치 내 부품(트레일링 암) 고정 너트	'20.09.01.~'20.09.10.	3 20(미 판매)
	A4 35 TDI Premium		'20.02.03.~'20.09.15.	90 63(미 판매)
	A4 40 TDI qu. Premium		'20.02.03.~'20-09.16.	27 16(미 판매)
	A4 40 TFSI		'20.02.11.~'20.12.11.	137 6(미 판매)
	A4 40 TFSI Premium		'20.02.11.~'20.12.16.	201 29(미 판매)
	A4 45 TFSI qu. Premium		'20.09.22.~'20.12.16.	3(미 판매)
	A5 Cabriolet 45 TFSI qu. Premium		'20.02.13.~'20.12.14.	32
	A5 Coupe 45 TFSI qu. Premium		'20.02.21.~'20.12.15.	15 3(미 판매)
	A5 Sportback 40 TDI qu. Premium		'20.02.03.~'20.03.10.	243 21(미 판매)
	A5 Sportback 40 TFSI qu.		'20.12.04.~'20.12.09.	2 1(미 판매)
	A5 Sportback 40 TFSI qu. Premium		'20.12.10.	1(미 판매)
	A5 Sportback 45 TFSI qu. Premium		'20.03.04.~'20.03.17.	74
	A6 40 TDI		'19.12.12.~'20.09.17.	138 50(미 판매)
	A6 40 TDI Premium		'19.12.02.~'20.09.17.	324 87(미 판매)
	A6 40 TDI qu. Premium		'19.11.27~'20.09.23	394 108(미 판매)
	A6 45 TDI qu. Premium		'19.12.09.~'20.09.17.	531 89(미 판매)
	A6 45 TFSI		'20.02.21.~'20.12.29.	554 144(미 판매)
	A6 45 TFSI Premium		'20.02.21.~'21.01.12.	1,260 381(미 판매)
	A6 45 TFSI qu.		'19.11.28.~'19.12.16.	152
	A6 45 TFSI qu. Premium		'19.11.28.~'20.12.28.	929 79(미 판매)
	A6 50 TDI qu. Premium		'20.03.06.~'20.09.15.	55 6(미 판매)
	A7 45 TDI qu. Premium		'20.03.06.~'20.09.09.	46 1(미 판매)
	A7 50 TDI qu. Premium		'19.12.09.~'20.09.22.	346 15(미 판매)
	A7 55 TFSI qu. Premium		'19.11.27.~'20.12.17.	687 2(미 판매)
	A8 50 TDI LWB qu.		'19.12.10.~'20.03.12.	143 5(미 판매)

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
	A8 55 TFSI LWB qu.		'19.12.02. ~ '20.12.18.	145 22(미판매)
	A8 60 TFSI LWB qu.		'20.11.30. ~ '20.12.15.	11(미판매)
	e-tron 55 quattro		'20.03.20.	1
	Q5 40 TDI qu.		'20.02.05. ~ '21.04.08.	49 2(미판매)
	Q5 40 TDI qu. Premium		'20.02.05. ~ '21.04.08.	573 5(미판매)
	Q5 45 TFSI qu.		'20.01.24. ~ '21.02.18.	304 35(미판매)
	Q5 45 TFSI qu. Premium		'19.11.20. ~ '21.02.19.	508 117(미판매)
	Q5 50 TDI qu. Premium		'20.02.28. ~ '20.03.20.	9
	Q7 45 TDI qu.		'20.09.18. ~ '20.09.21.	2 1(미판매)
	TDI qu. Premium		'20.09.18. ~ '20.09.22.	6 3(미판매)
	Q7 55 TFSI qu. Premium		'20.09.24. ~ '20.10.01.	40 6(미판매)
	Q8 45 TDI qu. Premium		'20.09.21. ~ '20.09.26.	5 14(미판매)
	Q8 50 TDI qu. Premium		'20.09.16. ~ '20.10.02.	80 152(미판매)
	Q8 55 TFSI qu. Premium		'20.09.22. ~ '20.10.23.	34 3(미판매)
	S6 TDI		'20.03.06. ~ '20.09.14.	14 10(미판매)
	S7 TDI		'20.03.06. ~ '20.09.17.	15
	S8 LWB qu.		'20.11.25. ~ '20.12.16.	2 2(미판매)
	SQ5 TDI		'20.03.19.	3
	SQ5 TFSI		'21.04.09. ~ '21.04.10.	9(미판매)
	SQ8 TDI		'20.09.16. ~ '20.10.01.	37
	Touareg 3.0 TDI		'20.10.14. ~ '20.10.29.	27
소 계				9,759
(주)볼보자동차 코리아	S60	연료공급제어장치 퓨즈	'19.06.05. ~ '19.12.20.	2,029
	S90		'18.11.23. ~ '19.12.19.	1,610
	S90L		'19.01.10. ~ '19.05.17.	25
	V60CC		'18.12.10. ~ '19.11.30.	1,273
	V90CC		'18.11.27. ~ '19.12.02.	559

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
	XC60		'18.11.29.~'19.06.17.	952
	XC90		'18.11.27.~'19.11.12.	760
	소 계			7,208
메르세데스-벤츠 코리아(주)	C 200	발전기	'14.03.25.~'17.07.11.	2,537
	CLA 220	조향핸들 축 내 베어링	'16.12.14.	1
	CLA 250 4MATIC		'16.12.05.~'17.01.18.	194
	GLA 200 d 4MATIC		'16.12.06.~'17.02.23.	104
	GLA 200 d		'16.11.30.~'17.02.23.	225
	GLA 250		'16.12.07.	1
	GLA 220		'16.12.12.~'17.02.03.	7
	GLA 250 4MATIC		'17.02.02.~'17.02.02.	2
	Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC		'16.12.05.~'17.02.21.	24
	A 200		'16.12.12.~'17.02.27.	12
	Mercedes-AMG A 45 4MATIC		'16.12.02.~'17.02.24.	107
	B 200 d		'17.01.13.~'17.01.18.	81
	B 220		'16.12.18.	2
	소 계			3,297
포드세일즈서비스 코리아(유)	Aviator	이미지처리모듈	'19.08.29.~'20.12.05.	2,098
	소 계			2,098
테슬라코리아(유)	Model 3	브레이크 캘리퍼 고정장치	'19.08.03.~'21.02.20.	516
	소 계			516
포르쉐코리아(주)	카이엔(9YA)	뒤 차축 현가장치 내 부품(트레일링 암) 고정 너트	'20.09.17.~'20.10.22.	176 1(미판매)
	카이엔 쿠페(9YB)		'20.09.17.~'20.10.30.	243 4(미판매)
	소 계			424
(주)재규어랜드로버 코리아	레인지로버 스포츠 3.0D	후방 스포일러	'09.04.27.~'10.07.21. '10.08.24.~'11.03.28.	130 139
	레인지로버 스포츠 5.0		'09.05.07.~'10.06.21.	19
	레인비로버 스포츠 5.0 SC		'10.04.23.~'10.07.19. '10.08.23.~'10.12.16.	12 20

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
	소 계			320
(주)스즈키씨엠씨	버그만125	계기관	'18.05.10.~'19.12.23.	1,020
	버그만200		'18.05.10.~'19.12.23.	300
	소 계			1,320
총 계				

참고 2

리콜 대상 자동차 이미지


아우디 폭스바겐 코리아(주)



A6 45 TFSI Premium

뒤 차축 현가장치 내 부품(트레일링 암) 고정 너트

(주)볼보자동차코리아

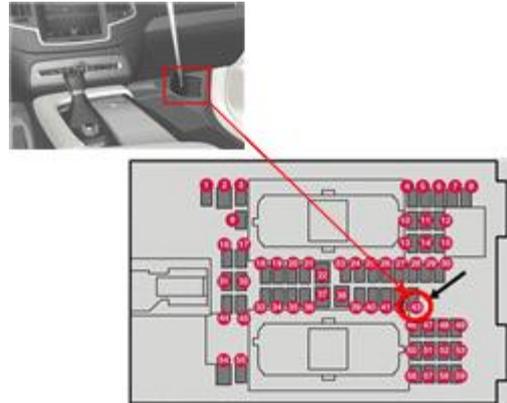

S60

연료공급제어장치 퓨즈

메르세데스-벤츠코리아(주)



C 200

발전기



GLA 200 d




조향핸들 축 내 베어링

포드세일즈서비스코리아(유)



Aviator

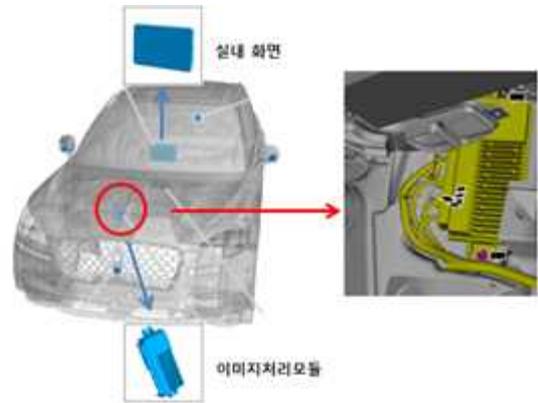

이미지처리모듈

테슬라코리아(유)



Model 3




브레이크 캘리퍼

고정장치

브레이크 캘리퍼 고정장치


포르쉐 코리아(주)

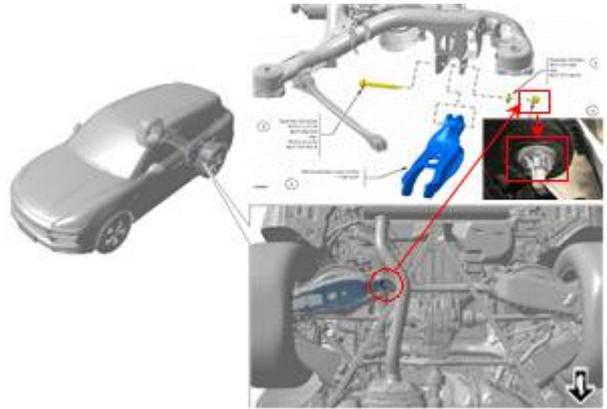

카이엔 쿠페

뒤 차축 현가장치 내 부품(트레일링 암) 고정 너트


재규어 랜드로버 코리아(주)

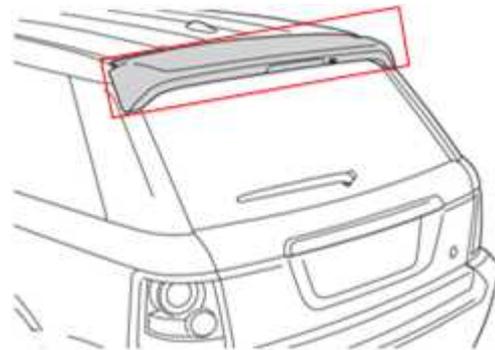

레인지로버 스포츠 3.0D

후방 스포일러

(주)스즈키씨엠씨

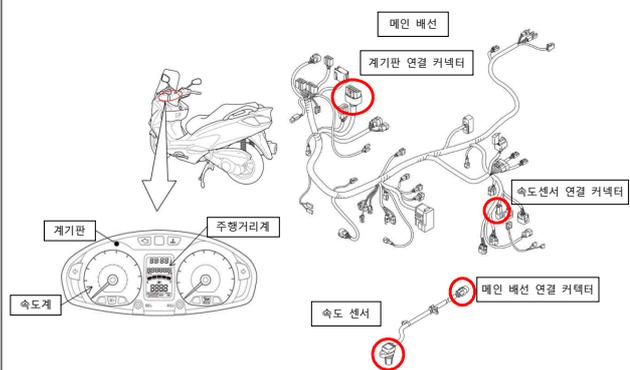

버그만125

계기판

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음