

 국토교통부		보도자료		
		배포일시	2020. 6. 19.(금) 총 13매(본문 3매)	
담당부서	자동차정책과	담당자	• 과장 윤진환, 사무관 심형석, 주무관 황우관 (☎ (044) 201-3835, 4996, 3844)	
보도일시		2020년 6월 22일(월) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 6.22.(월) 06:00 이후 보도 가능		

아우디, 토요타, 다임러, 야마하, 가와사키 결함시정(리콜) 실시[총 5개사 13,964대]

- 국토교통부(장관 김현미)는 아우디폭스바겐코리아(주), 한국토요타자동차(주), 다임러트럭코리아(주), (주)한국모터트레이딩, 대전기계공업(주)에서 수입·판매한 총 18개 차종 13,964대에서 제작결함이 발견되어 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 아우디폭스바겐코리아(주)에서 수입, 판매(판매이전 포함)한 ①A6 40 TDI Premium 등 4개 차종 6,509대는 스타터 알터네이터(발전기) 하우징의 내구성 부족으로 균열이 발생하고, 균열의 틈으로 수분이 유입될 경우 내부 합선 및 과열로 화재가 발생할 가능성이 확인되었다.
 - ②Tiguan 2.0 TDI 등 5개 차종 4,083대는 연료공급호스의 제조 공정 상 불량으로 균열이 발생하고, 이로 인해 연료가 누유되어 화재가 발생할 가능성이 확인되었으며,
 - ③벤틀리 벤테이가 V8 137대는 연료공급호스 연결부의 내열성 부족으로 엔진 열에 의해 해당 부품이 연화되고, 이로 인해 연료가 누출되어 화재가 발생할 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - A6 40 TDI Premium 등은 6월 26일부터, Tiguan 2.0 TDI 등은 6월 19일부터, 벤틀리 벤테이가 V8은 7월 1일부터 아우디폭스바겐코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체 등)를 받을 수 있다.

- 둘째, 한국토요타자동차(주)에서 수입, 판매한 **RAV4 하이브리드 AWD 등 2개 차종 261대**는 앞바퀴 로어 암(자동차 본체와 바퀴를 연결하는 부품)의 내구성 부족으로 균열이 발생하고, 이로 인해 로어 암이 파손되어 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 **6월 25일부터** 한국토요타자동차(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 셋째, 다임러트럭코리아(주)에서 수입, 판매한 ①**스프린터(중형승합) 등 2개 차종 257대**는 앞바퀴 흡반이와 브레이크 호스 간 간격 불량으로 두 부품 간 간섭이 발생하고, 이로 인해 브레이크 호스가 파손되어 제동 성능이 떨어질 가능성이 확인되었으며,
 - ②**아룩스 21대**는 차량 앞 모서리 부분에 장착된 에어스포일러의 부착 불량으로 주행 중 에어스포일러가 떨어져 주변 차량의 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 **6월 19일부터** 다임러트럭코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 개선된 부품 교체 등)를 진행하고 있다.
- 넷째, (주)한국모터트레이딩에서 수입, 판매한 **야마하 GPD125-A (N-MAX125) 이륜차종 2,640대**는 캠체인 텐서너 내 부품 결함으로 흡기·배기밸브 개폐가 정상적으로 작동되지 않아 시동 꺼짐이 발생할 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 **6월 24일부터** (주)한국모터트레이딩 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 마지막으로, 대전기계공업(주)에서 수입, 판매한 **가와사키 ZX-10R 등 2개 이륜차종 56대**는 연료분사제어 소프트웨어 오류로 퀵시프터*를 사용하여 고단으로 변속 시 리드밸브**에 높은 압력이 가해져 변형

또는 손상이 발생하고, 이로 인해 리드밸브가 제대로 작동되지 않아 고온의 배기가스가 역류하여 화재가 발생할 가능성이 확인되어 시정 조치(리콜)에 들어간다.

* 퀵시프터 : 클러치를 잡지 않고 변속이 가능하도록 한 장치

** 리드밸브 : 미연소 배기가스의 역류를 방지하는 장치

- 해당 차량은 7월 4일부터 대전기계공업(주) 공식 대리점에서 무상으로 수리(프로그램 업데이트 및 개선된 부품 교체 등)를 받을 수 있다.

- 이번 결함시정과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

- 기타 궁금한 사항은 아우디폭스바겐코리아(주)(☎ 080-767-2834(아우디), 080-767-0089(폭스바겐), 02-449-8338(벤틀리)), 한국토요타자동차(주)(☎ 080-525-8255), 닌테르트럭코리아(주)(☎ 080-001-1886), (주)한국모터트레이딩(☎ 02-878-7100), 대전기계공업(주)(☎ 02-929-7777)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 누리집(홈페이지)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 상시적으로 해당차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.



이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 심형석 사무관(☎ 044-201-4996)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제 작 사	차명(형식)	결 함장 치	제 작일 자	대 상대 수
아우디폭스바겐 코리아(주)	A6 40 TDI Premium	스타터 알터네이터 (발전기)	'19.10.01.~'20.02.21.	1,558 (미판매 2,037)
	A6 40 TDI		'19.08.28.~'20.02.19.	1,500 (미 판매 356)
	A6 40 TDI qu. Premium		'19.11.27.~'20.02.24.	267 (미 판매 695)
	A4 35 TDI Premium		'20.01.31.~'20.03.11.	17 (미 판매 79)
	Tiguan 2.0 TDI	연료공급호스	'19.09.26.~'20.03.18.	1,749 (미판매 1,139)
	Tiguan 2.0 TDI 4M		'19.11.19.~'20.03.19.	268 (미 판매 593)
	Tiguan Allspace 2.0 TDI		'20.01.23.~'20.02.15.	260 (미 판매 31)
	Arteon 2.0 TDI		'19.12.18.~'20.02.26.	(미 판매 33)
	Arteon 2.0 TDI 4M		'19.12.18.~'20.02.24.	(미 판매 10)
	벤틀리 벤테이가 V8	연료공급호스 연결 커넥터	'18.01.25.~'20.03.10.	137
소 계			10,729	
한국토요타 자동차(주)	RAV4 하이브리드 AWD	앞바퀴 로어 암	'19.09.25.~'19.10.25.	168
	RAV4 하이브리드 2WD		'19.09.25.~'19.10.25.	93
	소 계			261
다임러트럭 코리아(주)	스프린터 중형화물 (319, 519)	앞바퀴 흡반이	'19.11.20.~'20.02.04. '19.01.16.~'19.05.07.	20
	스프린터 중형승합 (319, 519)		'18.07.25.~'20.02.04. '18.04.12.~'19.11.14.	237
	아룩스	전방 코너 에어스포일러	'18.08.07.~'18.08.22. '18.06.05.~'18.08.30.	21
	소 계			278
(주)한국모터 트레이딩	야마하 GPD125-A (N-MAX125)	캠체인 텐서너	'16.05.03.~'16.07.29.	2,640
	소 계			2,640
대전기계공업(주)	가와사키 ZX-10R	연료분사제어 S/W	'19.01.01.~'20.03.03.	50
	가와사키 ZX-10RR		'19.01.01.~'20.03.03.	6
	소 계			56
총 계				13,964


※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

아우디 폭스바겐 코리아㈜	
	
A6 40 TDI Premium	스타터 알터네이터(발전기)
	
Tiguan 2.0 TDI	연료공급 호스
	
벤틀리 벤테이가 V8	연료공급호스 연결 커넥터

한국토요타자동차(주)



RAV4 하이브리드 AWD

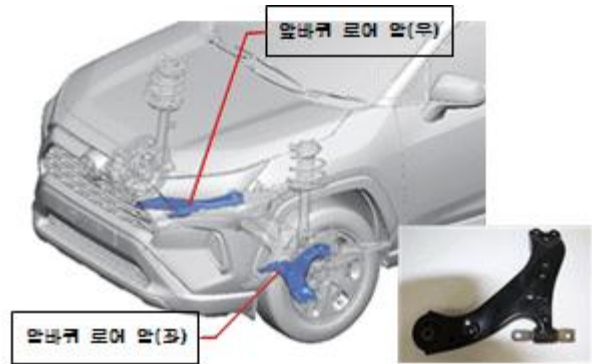

앞바퀴 로어 암

다임러트럭코리아(주)



스프린터



앞바퀴 흠받이



아록스



전방 코너 에어스포일러

(주)한국모터트레이딩	
	
GPD125-A (N-MAX125)	캠 체인 텐서너

대전기계공업(주)	
	
ZX-10R	연료분사제어 S/W

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음



질병관리본부
KCDC

해외감염병
NOW

1339
질병관리본부 콜센터

신종 코로나바이러스 감염증 예방 수칙

감염병 예방 수칙



손바닥, 손톱 밑
비누로 꼼꼼하게 손씻기!



기침할 땐
옷소매로 가리기!



기침 등 호흡기증상자는
반드시 마스크 착용
(의료기관 방문 시 필수)



선별진료소* (의료기관) 방문 시
의료진에게 해외여행력 알리기

* 선별진료소 안내: 질병관리본부 홈페이지 확인,
관할보건소 또는 지역번호+120, 1339 문의



감염병이 의심될 땐
관할보건소 또는 1339,
지역번호+120 상담

중국 여행 시 주의사항



동물 접촉 금지



현지 시장 및 의료기관 방문 자제



발열, 호흡기증상자(기침, 인후통 등)
접촉 금지



· 기침시 마스크 착용
· 손씻기, 기침예절 등
개인위생 수칙 준수



· 중국 여행 후 입국 시 건강상태질문서 제출
· 귀국 후 발열과 호흡기 증상(기침, 인후통 등)
발생 시 관할보건소 또는 1339,
지역번호+120 상담

* 감염병 발생 정보 확인 :

해외감염병 NOW
🔍
에서!

발행일 : 2020.1.29

신종 코로나바이러스감염증 예방행동수칙

주요증상

발열

폐렴

호흡기 증상
기침, 인후통 등

위험요인

중국 방문 후
증상 발현



중국 방문객은



기침 등 호흡기증상자는
반드시 마스크 착용
(의료기관 방문 시 필수)



동물
접촉 금지



발열, 호흡기증상자와의
기침, 인후통 등
접촉 금지



흐르는 물에
30초 이상 비누로 손 씻고,
옷소매로 가리고 기침하기

중국 방문 후, 증상*발생 시

*주요증상: 폐렴, 발열, 호흡기 증상(기침, 인후통 등)



관할보건소 또는 1339,
지역번호+120 상담하기



마스크 착용*하기

*특히 외출, 의료기관 방문 시 반드시 착용



선별진료소* (의료기관) 방문 시
의료진에게 **해외여행력 알리기**

*선별진료소 안내:
질병관리본부 홈페이지 확인,
관할보건소 또는 1339, 지역번호+120 문의

게시일 : 2020.1.29



질병관리본부 KCDC



당신의 여행력

모두의 행복을 위해 **당당히**

말해주세요!

해외여행 후, 의료기관 및 보건소 진료시
 의사에게 해외여행력을 알려야
 감염병을 신속히 진단할 수 있습니다.

기침 등 호흡기 증상이 있는 경우, 마스크를 착용해주세요 꼭꼭꼭!!!




* 해외여행력이란?
 여행, 출장 등의 목적으로
 해외를 방문한 경험

건강보험심사평가원 www.hira.or.kr

해외감염병NOW www.해외감염병now.kr

비누로 꼼꼼하게
30초 이상

[올바른 손씻기 6단계]



올바른 손씻기와 기침예절로
많은 감염병을 예방할 수 있습니다.

기침할 때 옷소매로
입과 코를 가리고!



[올바른 기침예절]



발행일 2019.11.5


2020.2.4.



자가격리대상자 생활수칙



감염 전파 방지를 위해 격리장소 외에 외출 금지



독립된 공간에서 혼자 생활하기

- 방문은 닫은 채 창문을 열어 자주 환기 시키기 • 식사는 혼자서 하기
- 가능한 혼자만 사용할 수 있는 화장실과 세면대가 있는 공간 사용하기
(공용으로 사용 시, 사용 후 락스 등 가정용 소독제로 소독하기)



**진료 등 외출이 불가피할 경우
반드시 관할 보건소에 먼저 연락하기**



가족 또는 동거인과 대화 등 접촉하지 않기

- 불가피할 경우, 얼굴을 맞대지 않고 마스크를 쓴 채 서로 2m이상 거리 두기



개인물품(개인용 수건, 식기류, 휴대전화 등) 사용하기

- 의복 및 침구류 단독세탁 • 식기류 등 별도 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른 사람 사용 금지



건강수칙 지키기

- 손씻기, 손소독 등 개인위생 철저히 준수 • 기침이 날 경우 반드시 마스크 착용
- 마스크가 없을 경우 옷소매로 입과 코를 가려 기침하기, 기침 후 손씻기-손소독 하기

능동감시 기간 동안 관할 보건소가 연락하여 증상 등을 확인할 예정입니다.
확진환자와 접촉 후 14일이 경과하는 날까지 자가 모니터링하여 주시기 바랍니다.

자가모니터링 방법

 호흡기증상 등 감염 증상이 나타나는지 스스로 건강상태 확인


 매일 아침, 저녁으로 체온 측정하기

 보건소에서 1일 1회 이상 연락 시, 감염 증상 알려주기

신종 코로나바이러스감염증 주요 증상

 발열(37.5℃ 이상)

 호흡기증상(기침, 인후통 등)

 폐렴



자가격리대상자 가족·동거인 생활수칙



최대한 자가격리대상자와 접촉하지 않기

• 특히 노인, 임산부, 소아, 만성질환, 암 등 면역력이 저하된 분은 접촉 금지! • 외부인 방문 제한



**불가피하게 자가격리대상자와 접촉할 경우
마스크를 쓰고 서로 2m 이상 거리 두기**



**자가격리대상자와 독립된 공간에서 생활하고,
공용으로 사용하는 공간은 자주 환기 시키기**



물과 비누 또는 손세정제를 이용하여 손을 자주 씻기



자가격리대상자와 생활용품(식기, 물컵, 수건, 침구 등) 구분하여 사용하기

• 자가격리대상자의 의복 및 침구류 단독세탁
• 자가격리대상자의 식기류 등은 별도로 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른사람 사용 금지



**테이블 위, 문 손잡이, 욕실기구, 키보드, 침대 옆 테이블 등
손길이 많이 닿는 곳의 표면 자주 닦기**



자가격리대상자의 건강상태 주의 깊게 관찰하기

신종 코로나바이러스감염증 주요 증상

✓ 발열(37.5°C 이상) ✓ 호흡기증상(기침, 인후통 등) ✓ 폐렴