
 
 국토교통부		보도자료		
		배포일시	2020. 7. 16.(목) 총 15매(본문 4매)	
담당부서	자동차정책과	담당자	• 과장 윤진환, 사무관 남궁영, 사무관 박균성, 사무관 심형석, 주무관 최자영, 주무관 황우관 (☎ (044) 201-3835, 3919, 3843, 4996, 4999, 3844)	
보도일시		2020년 7월 17일(금) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 7.17.(금) 06:00 이후 보도 가능		

르노, 기아, 현대, 토요타, 벤츠, 한불, BMW 결함시정(리콜) 실시[총 7개사 34,268대]

- 국토교통부(장관 김현미)는 르노삼성자동차(주), 기아자동차(주), 현대자동차(주), 한국토요타자동차(주), 메르세데스-벤츠코리아(주), 한불모터스(주), 비엠더블유코리아(주)에서 제작 또는 수입·판매한 총 23개 차종 34,268대에서 제작결함이 발견되어 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 르노삼성자동차(주)에서 수입, 판매한 ①XM3 TCe260 등 2개 차종 19,993대는 연료펌프 내 임펠러 손상으로 엔진으로의 연료 공급이 감소하거나 불가하여 시동이 꺼질 가능성이 확인되었고,
- ②MASTER LAF23-DN 533대는 연료탱크에서 무시동히터*로 연료를 공급하는 호스 중 일부가 파손되어 연료가 누유되고, 이로 인해 시동이 꺼질 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
- * 엔진이 정지한 상태에서 연료탱크로부터 연료를 공급받아 차 실내를 난방하는 장치
- 해당 차량은 7월 20일부터 르노삼성자동차(주) 직영서비스점 및 협력정비점에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체 등)를 받을 수 있다.
- 둘째, 기아자동차(주)에서 제작, 판매한 ①카니발(YP) 4,230대는 발전기의 B+단자 너트가 제대로 체결되지 않아 접촉 불량에 발생하고, 이로 인해 접촉부가 과열되어 화재가 발생할 가능성이 확인되었고,

- ②**쏘울 EV(PS EV) 2,078대**는 차량이 완전히 정지되지 않은 상태에서 변속레버를 P단으로 변경할 경우 감속기 내부 부품이 마모되어 주차 시 차량이 밀릴 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
- 해당 차량은 **7월 16일부터** 기아자동차(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체 등)를 진행하고 있다.

□ 셋째, 현대자동차(주)에서 제작, 판매한 ①**아반떼(HD) 2,730대**는 충돌 사고로 인한 운전석 에어백 전개 시 인플레이터 내부 가스가 정상적으로 배출되지 않아 내부 압력이 증가하고, 이로 인해 인플레이터 용기가 파손되어 운전자에게 상해를 입을 가능성이 확인되었고,

- ②**유니버스(PY) 47대**는 클러치부스터*의 고정볼트 조립 불량으로 클러치부스터 고정판이 변형되고, 지속 운행 시 부품 파손 및 파편의 이탈로 뒤따라오는 차량의 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

* 클러치 페달의 밟는 힘을 경감 시켜주는 장치

- 해당 차량은 **7월 16일부터** 현대자동차(주) 직영서비스센터 및 블루핸즈에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체 등)를 받을 수 있다.

□ 넷째, 한국토요타자동차(주)에서 수입, 판매한 **프리우스 등 2개 차종 3,689대**는 하이브리드 시스템 제어프로그램 오류로 저속에서 급가속을 하는 경우 인버터* 내부 회로가 손상되어 하이브리드 시스템이 정지되고, 이로 인해 주행이 되지 않을 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

* 하이브리드 배터리의 직류전류를 모터 구동용 교류전류로 변환하는 장치

- 해당 차량은 **7월 30일부터** 한국토요타자동차(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.

□ 다섯째, 메르세데스-벤츠코리아(주)에서 수입, 판매(판매이전 포함)한

① **AMG G 63 등 3개 차종 383대**는 차동기어 잠금장치* 결함으로 안정성 제어장치 및 ABS가 작동되지 않을 가능성이 확인되었고,

* 험한 도로 또는 직진성을 특히 중시한 주행 등의 경우 구동바퀴의 좌우를 일축으로 접속 고정하여 좌우가 동일하게 회전하도록 하는 장치, 일명 험로탈출장치

○ ② **Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC 등 3개 차종 15대**는 뒤쪽 좌측 좌석 등받이 잠금장치의 강도 부족으로 차량 충돌 시 트렁크에 적재된 화물이 좌석 등받이에 부딪쳐 잠금장치가 파손되고, 이로 인해 탑승자에게 상해를 입힐 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

○ 해당 차량은 **7월 17일부터** 메르세데스-벤츠코리아(주) 공식 서비스 센터에서 무상으로 수리(점검 후 부품 교체 등)를 받을 수 있다.

□ 여섯째, 한불모터스(주)에서 수입, 판매(판매이전 포함)한 **Peugeot 508 2.0 BlueHdi 등 4개 차종 331대**는 자기진단 커넥터와 전자제어장치(ECU)를 연결하는 배선이 짧게 제작되어 주변장치와 지속적 마찰로 피복이 손상되고, 이로 인해 합선 및 시동이 꺼질 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

○ 해당 차량은 **7월 15일부터** 한불모터스(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(추가 부품 장착)를 진행하고 있다.

□ 마지막으로, 비엠더블유코리아(주)에서 수입, 판매한 **BMW 330i xDrive 등 4개 차종 239대**는 타이로드의 내구성 부족으로 거친 노면을 주행하거나 배기가스의 높은 온도가 가해질 경우 타이로드*가 파손되어 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

* 조향장치와 바퀴를 연결하는 봉으로 조향 시 바퀴를 좌우로 움직이게 하는 장치

○ 해당 차량은 **7월 24일부터** 비엠더블유코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

□ 이번 결함시정과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게

우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 르노삼성자동차(주)(☎ 080-300-3000), 기아자동차(주)(☎ 080-200-2000), 현대자동차(주)(☎ 080-600-6000), 한국토요타자동차(주)(☎ 080-525-8255), 메르세데스-벤츠코리아(주)(☎ 080-001-1886), 한불모터스(주)(☎ 02-3408-1654), 비엠더블유코리아(주)(☎ 080-700-8000)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 누리집(홈페이지)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 상시적으로 해당차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 남궁영 사무관(☎ 044-201-3919), 박균성 사무관(☎ 044-201-3843), 심형석 사무관(☎ 044-201-4996)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제 작 사	차 명 (형 식)	결 함 장 치	제 작 일 자	대 상 대 수
르노삼성자동차(주)	XM3(TCe260)	연료 펌 프	'19.12.17. ~ '20.06.19.	16,939 2,124(미 판매)
	CAPTUR(TCe260)		'19.12.23. ~ '20.02.11.	681 249(미 판매)
	MASTER (LAF23-DN)	연료공급 호스	'19.11.29. ~ '20.06.02.	311 222(미 판매)
	소 계			20,526
기아자동차(주)	카니발(YP)	발전기	'19.07.26. ~ '20.04.06.	4,230
	쏘울 EV(PS EV)	감속기	'14.04.16. ~ '16.06.27.	2,078
	소 계			6,308
현대자동차(주)	아반떼(HD)	운전석 에어백 인플레이터	'08.09.30. ~ '08.11.17. '09.01.31. ~ '09.02.19.	2,730
	유니버스(PY)	클러치부스터 고정판	'15.02.16. ~ '16.11.25.	47
	소 계			2,777
한국토요타자동차(주)	프리우스	하이브리드 시스템 제어 소프트웨어	'14.02.05. ~ '15.11.06.	3,087
	프리우스 V		'14.08.04. ~ '17.11.28.	602
	소 계			3,689
메르세데스-벤츠 코리아(주)	Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupe	뒤 좌측 좌석 등받이 잠금장치	'19.09.19. ~ '19.12.03.	4(미 판매)
	Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC		'19.09.19. ~ '19.12.03.	10(미 판매)
	Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+		'19.09.19. ~ '19.12.03.	1(미 판매)
	AMG G 63	차동기어 잠금장치	'18.07.09. ~ '19.07.30.	380
	G 350 d		'18.06.01.	1
	G 500		'18.10.12. ~ '18.11.28.	2
	소 계			398
한불모터스(주)	Peugeot 508 1.5 BlueHDi	자기진단 커넥터 연결 배선	'19.03.18. ~ '19.08.20.	23 23(미 판매)
	Peugeot 508 SW 1.5 BlueHDi		'18.09.26.	1
	Peugeot 508 2.0 BlueHDi		'19.02.06. ~ '19.09.03.	111 145(미 판매)
	Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi		'19.03.05. ~ '19.08.28.	16 12(미 판매)
	소 계			331
비엠더블유코리아(주)	BMW 330i xDrive	타이로드	'18.11.05. ~ '19.02.28.	162
	BMW X3 M		'19.04.25. ~ '19.04.26.	3
	BMW X4 M		'19.04.17. ~ '19.04.29.	8
	BMW Z4 sDrive20i		'18.11.19. ~ '19.02.26.	66
	소 계			239
총 계				34,268

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

르노삼성자동차(주)	
	
XM3	연료펌프
	
MASTER BUS	연료공급호스
기아자동차(주)	
	
카니발(YP)	발전기
	
쏘울 EV	감속기


현대자동차(주)	
	  <p>(전면) (후면)</p>
아반떼(HD)	운전석 에어백 인플레이터
	  <p>클러치 부스터 클러치 부스터 고정 플레이트</p>
유니버스	클러치부스터 고정판

한국토요타자동차(주)	
	
프리우스	하이브리드 시스템 제어 소프트웨어

메르세데스-벤츠코리아㈜



AMG G 63

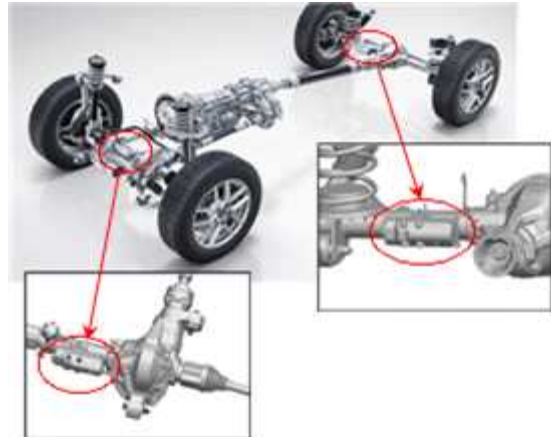

차동기어 잠금장치



Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC




뒤 좌측 좌석 등받이 잠금장치

한불모터스(주)



Peugeot 508 2.0 BlueHDi

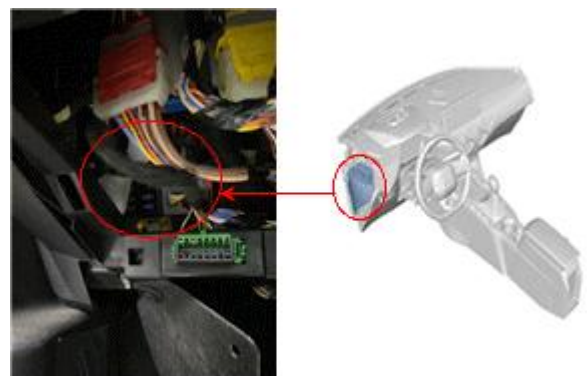


자기진단 커넥터 연결배선

비엠더블유코리아(주)



BMW 330i xDrive

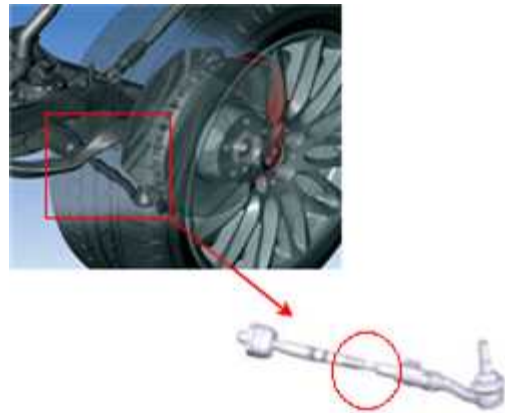

타이로드

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음