

## 기아현대·벤츠 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 7개사 39개 차종 136,608대 자발적 시정조치

- 자동차리콜센터([www.car.go.kr](http://www.car.go.kr))에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 원희룡)는 기아(주), 현대자동차(주), 메르세데스벤츠코리아(주), 포드세일즈서비스코리아(유), (주)재규어랜드로버코리아, 한국닛산(주), 비엠더블유코리아(주)에서 제작 또는 수입·판매한 39개 차종 136,608대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜) 한다고 밝혔다.

- ① (기아) 쏘렌토 HEV 81,608대는 앞좌석 안전띠 조절장치의 내부 부품(가스 발생기) 불량으로, 쏘렌토 등 2개 차종 28,858대는 방향지시등 레버 제조 불량으로 각각 8월 16일부터 시정조치에 들어간다.
- ② (현대) G90 11,148대는 앞좌석 안전띠 조절장치의 내부 부품(가스발생기) 불량으로 8월 16일부터 시정조치에 들어가고, 엑시언트 FCEV 18대는 에어 탱크 브레이크 호스 제조 불량으로 8월 17일부터 시정조치에 들어간다.
- ③ (벤츠) E 350 4MATIC 등 22개 차종 10,674대는 연료펌프 내 부품(임펠러)의 결함으로 8월 25일부터 시정조치에 들어간다.
- ④ (포드) MKC 1,843대는 배터리 센서 설계 오류로, 레인저 와일드트랙 312대는 어린이 안전 잠금장치 표기 오류로 각각 8월18일부터 시정조치에 들어간다.
- ⑤ (랜드로버) 더 뉴 레인지로버 P530 LWB 등 6개 차종 1,068대는 전조등 등의 작동 불량에 따른 안전기준 부적합으로 8월 18일부터 시정조치에 들어간다.
- ⑥ (한국닛산) LEAF 770대는 차량제어장치 소프트웨어의 오류로 8월 14일부터 시정조치를 진행하고 있다.
- ⑦ (비엠더블유) 740i 등 2개 차종 218대는 비상점멸표시등의 안전기준 부적합, iX1 xDrive30 91대는 앞바퀴 동력전달장치(드라이브 샤프트) 조립 불량으로 각각 8월 17일부터 시정조치에 들어간다.

□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(PC [www.car.go.kr](http://www.car.go.kr), 모바일 [m.car.go.kr](http://m.car.go.kr) / 문의처 080-357-2500)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	김은정 (044-201-3817)
		담당자	사무관 사무관	박균성 (044-201-3843) 박정근 (044-201-4996)



## 참 고

## 리콜 대상 자동차

□ 기아(주)

대상 자동차(쏘렌토 HEV)	결함장치(가스발생기)
	 <p>가스발생기</p> <p>앞좌석 안전띠 조절장치</p>

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
쏘렌토 HEV	가스발생기 * 앞좌석 안전띠 조절장치 내부 부품 (가스발생기) 불량으로 충돌 시 부품이 이탈되어 탑승자가 상해를 입을 가능성	'20.02.21. ~ '22.07.04.	81,608
합 계			81,608


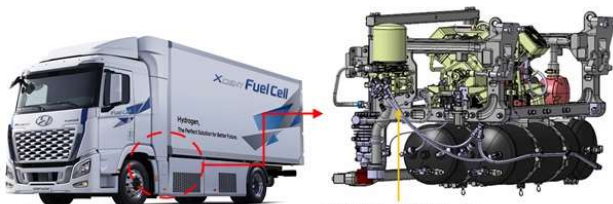
대상 자동차(쏘렌토)	결함장치(방향지시등 레버)
	 <p>방향지시등 레버</p>

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
쏘렌토	방향지시등 레버	'22.04.01. ~ '22.08.31.	7,971
쏘렌토 HEV	* 방향지시등 레버 제조불량으로 방향지시등이 미점등되어 안전에 지장을 줄 가능성	'22.04.01. ~ '22.08.31.	20,886 1(미판매)
합 계			28,858

□ 현대자동차(주)

대상 자동차(G90)	결함장치(가스발생기)
	 <p>가스발생기</p> <p>앞좌석 안전띠 조절장치</p>

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
G90	<p>가스발생기</p> <p>* 앞좌석 안전띠 조절장치 내부 부품 (가스발생기) 불량으로 충돌 시 부품이 이탈되어 탑승자가 상해를 입을 가능성</p>	'21.04.19. ~ '23.03.23.	11,137 11(미판매)
합 계			11,148

대상 자동차(엑시언트 FCEV)	결함장치(에어탱크 브레이크 호스)
	 <p>에어탱크 브레이크 호스</p>

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
엑시언트 FCEV	<p>에어탱크 브레이크 호스</p> <p>* 에어탱크 브레이크 호스 제조 불량으로 경사가 있는 곳의 주차 상태에서 출발 시 차량 밀림이 발생하여 충돌 사고가 발생할 가능성</p>	'20.01.10. ~ '23.03.23.	14 4(미판매)
합 계			18

☐ 메르세데스벤츠코리아(주)

대상 자동차(E 350 4MATIC)	결함장치(연료펌프)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
GLE 350 e 4MATIC Coupe	연료 펌프  * 연료 펌프 내 부품(임펠러)의 결함으로 연료공급이 제대로 되지 않아 주행 중 시동이 꺼질 가능성	'22.06.22. ~ '22.09.24.	100
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe		'21.08.20. ~ '22.02.28.	215
GLS 580 4MATIC		'21.07.01. ~ '21.10.27.	135
Maybach GLS 600 4MATIC		'22.09.16. ~ '22.09.30.	10
C 200		'22.09.17. ~ '22.11.19.	236
C 200 4MATIC		'21.11.01. ~ '22.02.28.	484
E 350 4MATIC		'22.01.19. ~ '22.04.30.	5,831
S 580 4MATIC		'22.05.24. ~ '22.05.31.	52
Maybach S 580 4MATIC		'21.06.01. ~ '22.05.31.	1,775
E 450 4MATIC Coupe		'21.11.16. ~ '22.03.03.	34
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Coupe		'21.11.15. ~ '22.03.08.	32
E 450 4MATIC Convertible		'21.11.15. ~ '22.03.21.	243
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupe		'21.08.16. ~ '22.03.19.	166
GLC 300 4MATIC Coupe		'21.09.07. ~ '22.03.21.	192
Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC		'21.10.06. ~ '22.02.18.	3
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC		'21.10.06. ~ '22.03.21.	223
GLC 300 4MATIC		'21.08.10. ~ '22.03.21.	308
CLS 450 4MATIC		'21.10.25. ~ '22.04.11.	206
Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+		'21.11.26. ~ '22.04.26.	188

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+		'22.05.02. ~ '22.06.29.	188
Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+		'22.04.06. ~ '22.05.11.	3
Mercedes-AMG G 63		'22.07.25. ~ '22.07.28.	50
합 계			10,674

☐ 포드세일즈서비스코리아(유)


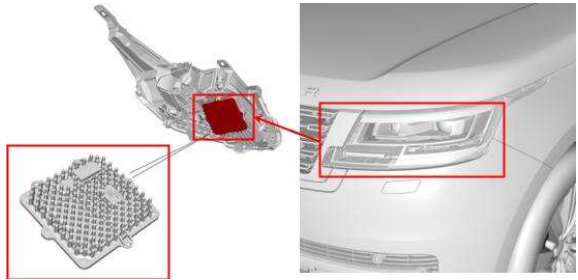
대상 자동차(MKC)	결함장치(배터리 모니터링 센서)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
MKC	배터리 모니터링 센서 * 배터리 모니터링 센서 설계 오류로 차량 수리 작업 시 센서가 손상되어 내부 회로에 단락이 발생하고 이로 인해 화재가 발생할 가능성	'14.04.14. ~ '19.08.02.	1,843
합 계			1,843

대상 자동차(레인저 와일드트랙)	결함장치(어린이 안전 잠금 장치 표기)
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">             &lt;표기 오류 부품&gt;         </div> <div style="text-align: center;">             &lt;정상 부품&gt;         </div> </div>

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
레인저 와일드트랙	어린이 안전 잠금장치 표기 * 어린이 안전 잠금 자동 장치가 없음에도 운전석 도어 버튼에 있는 것으로 표기되어 운전자가 잠금 기능 선택 시 잠김으로 오인할 수 있고 실제 어린이가 실내에서 차량 문을 열 수 있어 안전에 지장을 줄 가능성	'22.10.17.~'23.04.04.	206 106(미판매)
합 계			312

□ (주)재규어랜드로버코리아

대상 자동차(더 뉴 레인지로버 P530 LWB)	결함장치(헤드램프 제어장치 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
더 뉴 레인지로버 D350 SWB	헤드램프 제어장치 소프트웨어 * 헤드램프 제어장치 소프트웨어의 오류로 전조등 등이 작동되지 않는 안전기준 부적합	'23.01.20. ~ '23.05.10.	31 20(미판매)
더 뉴 레인지로버 D350 LWB		'23.01.25. ~ '23.04.12.	28
더 뉴 레인지로버 P530 SWB		'23.01.24. ~ '23.05.23.	117 48(미판매)
더 뉴 레인지로버 P530 LWB		'23.01.20. ~ '23.05.23.	489 58(미판매)
더 뉴 레인지로버 스포츠 D300		'23.01.23. ~ '23.05.11.	25 74(미판매)
더 뉴 레인지로버 스포츠 P360		'23.01.20. ~ '23.05.30.	149 29(미판매)
합 계			1,068

☐ 한국닛산(주)

대상 자동차(LEAF)	결함장치(차량제어장치 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
LEAF	차량제어장치 소프트웨어 * 차량제어장치 소프트웨어의 오류로 특정상황(크루즈 기능 해제 후 일정 시간 내 주행모드로 전환하고 가속 페달을 밟았다 델 경우)에서 구동 전동기가 계속 작동되어 사고가 발생할 가능성	'18.07.23. ~ '19.07.23.	770
합 계			770

☐ 비엠더블유코리아(주)

대상 자동차(740i)	결함장치(비상점멸표시등 소프트웨어)
	 

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
740i	비상점멸표시등 소프트웨어 * 비상점멸표시등 소프트웨어의 오류로 배터리가 방전 또는 분리될 경우 스위치 조명이 점등되지 않고, 스위치를 누르더라도 비상점멸표시등이 작동되지 않는 안전기준 부적합	'22.09.02. ~ '22.09.15.	196 2(미판매)
i7 xDrive60		'22.09.06. ~ '22.09.08.	20

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
합 계			218

대상 자동차(iX1 xDrive30)	결함장치(앞바퀴 동력전달장치(드라이브 샤프트))
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
iX1 xDrive30	<p>앞바퀴 동력전달장치(드라이브 샤프트)</p> <p>* 앞바퀴 동력전달장치(드라이브 샤프트)의 조립 불량으로 장치가 구동전동기에서 분리되고, 이로 인해 차량이 서서히 멈춰 안전에 지장을 줄 가능성</p>	'22.11.21. ~ '23.04.12.	81 10(미판매)
합 계			91

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우\*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

\* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

- 기타 궁금한 사항은 기아(☎ 080-200-6000), 현대자동차(☎ 080-200-6000), 메르세데스벤츠코리아(☎ 080-001-1886), 포드세일즈서비스코리아(☎ 1600-6003), (주)재규어랜드로버코리아(☎ 080-894-1000), 한국닛산(☎ 080-010-2323), 비엠더블유코리아(☎ 080-700-8000)로 문의하면 상세한 정보를 제공할 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음