

현대 · 비엠더블유 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 4개사 43개 차종 69,044대 자발적 시정조치
- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 박상우)는 현대자동차(주), 비엠더블유코리아(주), 기아(주), 스텔란티스코리아(주)에서 제작 또는 수입·판매한 43개 차종 69,044대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜) 한다고 밝혔다.

- ① (현대) EQ900 등 3개 차종 22,803대는 엔진오일공급 파이프 내구성 부족으로 3월 13일(수)부터, 포터2 13,457대는 엔진 구동벨트 장력 조절 장치의 고정볼트 설계 불량으로 3월 7일(목)부터 시정조치에 들어간다.
- ② (비엠더블유) BMW X7 xDrive40i 등 34개 차종 12,607대는 통합제동 장치 제조불량으로 3월 5일(화)부터 시정조치를 진행하고 있다.
* 통합제동장치 : 전자식 및 유압식 브레이크 시스템이 통합된 장치
- ③ (기아) K9 등 2개 차종 11,569대는 엔진오일공급 파이프 내구성 부족으로 3월 13일(수)부터, 봉고3 7,653대는 엔진 구동벨트 장력 조절 장치의 고정볼트 설계 불량으로 3월 7일(목)부터 시정조치에 들어간다.
- ④ (스텔란티스) 쥘랭글러PHEV 등 2개 차종 955대는 냉각수 히터 소프트웨어 오류로 3월 11일(월)부터 시정조치에 들어간다.

□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터 (PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	김은정 (044-201-3817)
		담당자	사무관	박균성 (044-201-3843) 사무관

참 고

리콜 대상 자동차

□ 현대자동차(주)



차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
EQ900	엔진오일공급 파이프	'15.07.09. ~ '21.08.28.	12,497
G80	* 엔진오일공급 파이프 내구성 부족으로 엔진오일이 누유되어 화재가 발생할 가능성	'16.03.22. ~ '20.03.03.	2,973
G70		'17.03.23. ~ '21.09.02.	7,333
합 계			22,803



차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
포터2	엔진 구동벨트 장력 조절 장치 고정볼트 * 엔진 구동벨트(엔진의 동력을 다른 장치에 전달하는 벨트) 장력 조절 장치의 고정볼트 설계 불량으로 벨트가 이탈되어 이로 인해 조향 펌프에 동력이 제공되지 않아 조향 핸들이 정상 작동되지 않을 가능성	'23.11.29. ~ '24.02.02.	8,237 5,220(미판매)
합 계			13,457

□ 비엠더블유코리아(주)

대상 자동차(BMW X7 xDrive40i)	결함장치(통합제동장치)
	 <p data-bbox="938 600 1289 622">< 통합제동장치의 위치 및 세부 이미지 ></p>

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
BMW 218d Active Tourer	통합제동장치 * 통합제동장치 제조 시 이물질이 유입되어 유압식 브레이크 위치 센서가 정상 작동하지 않아 제동 거리가 길어져 안전에 지장을 줄 가능성	'22.11.17. ~ '23.07.04.	94
BMW 220i Active Tourer		'22.10.10. ~ '23.07.05.	634 2(미판매)
BMW 520i		'23.06.20. ~ '23.07.18.	63 1(미판매)
BMW 523d		'23.07.18. ~ '23.07.18.	1
BMW 523d xDrive		'23.06.20. ~ '23.07.06.	6 1(미판매)
BMW 530i xDrive		'23.06.19. ~ '23.07.18.	19 1(미판매)
BMW 740d xDrive		'22.10.13. ~ '23.10.12.	477 12(미판매)
BMW 740i		'22.06.20. ~ '23.06.27.	2,235 31(미판매)
BMW 740i xDrive		'23.06.19. ~ '23.09.05.	9 8(미판매)
BMW 750e xDrive		'23.02.09. ~ '23.06.27.	193 67(미판매)
BMW i5 eDrive40		'23.06.29. ~ '23.07.07.	54 2(미판매)
BMW i5 M60 xDrive		'23.06.27. ~ '23.07.07.	50 17(미판매)
BMW i7 eDrive50		'23.06.30. ~ '23.07.07.	14 2(미판매)
BMW i7 xDrive60		'22.07.01. ~ '23.06.27.	740 17(미판매)
BMW iX1 xDrive30		'22.11.08. ~ '23.06.29.	435 5(미판매)
BMW X1 sDrive18d		'22.11.29. ~ '23.06.27.	112 1(미판매)
BMW X1 sDrive20i		'22.11.02. ~ '23.06.29.	737 2(미판매)
BMW X1 xDrive20i		'23.07.01. ~ '23.07.07.	1 1(미판매)
BMW X1 xDrive28i		'22.12.07. ~ '23.04.17.	7
BMW X5 M		'23.03.22. ~ '23.07.19.	19

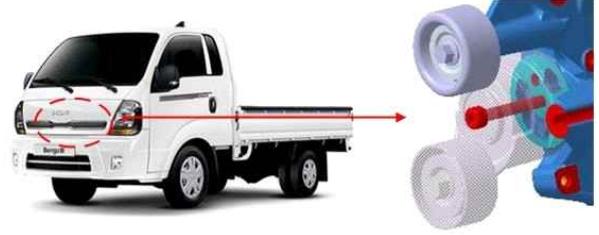
차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
Competition			
BMW X5 M60i xDrive		'23.03.29. ~ '23.07.18.	3(미판매) ⁶⁷
BMW X5 xDrive30d		'23.02.28. ~ '23.07.26.	4(미판매) ²³⁶
BMW X5 xDrive40i		'23.02.23. ~ '23.07.31.	12(미판매) ⁸¹³
BMW X5 xDrive50e		'23.03.29. ~ '23.07.28.	50(미판매) ²³⁶
BMW X6 M Competition		'23.03.22. ~ '23.07.19	1(미판매) ²⁹
BMW X6 M60i xDrive		'23.02.23. ~ '23.07.25.	6(미판매) ⁵⁹
BMW X6 xDrive30d M Sport		'23.03.01. ~ '23.07.20.	3(미판매) ¹⁵¹
BMW X6 xDrive40i M Sport		'23.03.09. ~ '23.07.26.	10(미판매) ⁷⁵⁰
BMW X7 M60i xDrive		'22.07.15. ~ '23.07.21.	3(미판매) ²¹²
BMW X7 xDrive40d		'22.07.20. ~ '23.07.26.	4(미판매) ⁷⁹⁰
BMW X7 xDrive40i		'22.07.15. ~ '23.08.02.	45(미판매) ^{2,290}
BMW XM		'22.12.05. ~ '23.08.01.	419(미판매) ³³⁹
BMW XM Label		'23.07.17. ~ '23.07.17.	1(미판매) ⁻
ROLLS ROYCE Spectre		'23.06.05. ~ '23.06.12.	4
합 계			12,607

□ 기아주



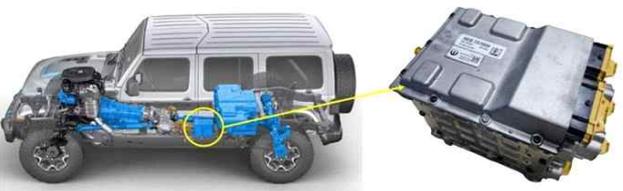
차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
K9	엔진오일공급 파이프 * 엔진오일공급 파이프 내구성 부족	'18.03.22. ~ '21.09.08.	3,921

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
스팅어	으로 엔진오일이 누유되어 화재가 발생할 가능성	'17.05.02. ~ '21.09.06.	7,648
합 계			11,569

대상 자동차(봉고3)	결함장치(엔진 구동벨트 장력 조절 장치 고정볼트)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
봉고3	엔진 구동벨트 장력 조절 장치 고정볼트 * 엔진 구동벨트(엔진의 동력을 다른 장치에 전달하는 벨트) 장력 조절 장치의 고정볼트 설계 불량으로 벨트가 이탈되어 이로 인해 조향 펌프에 동력이 제공되지 않아 조향 핸들이 정상 작동되지 않을 가능성	'23.12.05. ~ '24.02.03.	4,754 2,899(미판매)
합 계			7,653

□ 스텔란티스코리아(주)

대상 자동차(짚랭글러PHEV)	결함장치(냉각수 히터)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
짚랭글러PHEV	냉각수 히터	'20.09.22. ~ '23.07.19.	456

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
쥘그랜드체로키 PHEV	* 냉각수 히터 소프트웨어 오류로 특정상황(냉각수 온도가 -16℃ 이하이고 엔진이 구동되지 않는 상태)에서 히터가 작동하지 않고 이 로인해 습기 제거 기능이 정상 작동하지 않아 안전에 지장을 줄 가능성	'22.10.06. ~ '23.08.28.	13(미판매)
			163 323(미판매)
합 계			955

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 현대자동차(주)(☎ 080-200-6000), 비엠더블유코리아(주)(☎ 080-700-8000), 기아(주)(☎ 080-200-2000), 스텔란티스코리아(주)(☎ 080-365-2470)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음